



NP-Hコネクター用フレア工具 共通取扱説明書

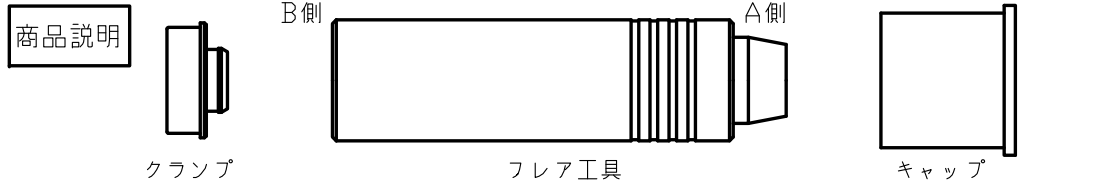



この工具は、NP-Hシリーズコネクター取付時による、PE被覆ケーブルに対してのクランプの挿入を補助するものです。PE被覆タイプの5・8・10D-FB / 5・8D-SFAに対応するよう作られておりますが、製造メーカーによるケーブル個体差により、使用できない場合があります。ご了承下さい。また、手に力を込める作業になりますので、怪我などに十分ご注意ください。工具の先端は潰れ易い為、作業中など工具を落下させないよう注意し、作業後は工具A側にキャップを被せ先端を保護して下さい。

対象商品 NP-H-5DFB用, NP-H-5DSF用 NP-H-8DFB用, NP-H-8DSF用 NP-H-10DFB用	作成	確認
	山 (10,06,24) 口	大 (10,06,25) 下

① 同軸ケーブルへ締付金具、ワッシャー、ガスケットの順に通す。取付仕様書を参考にシースをカットし、外部導体を出す。

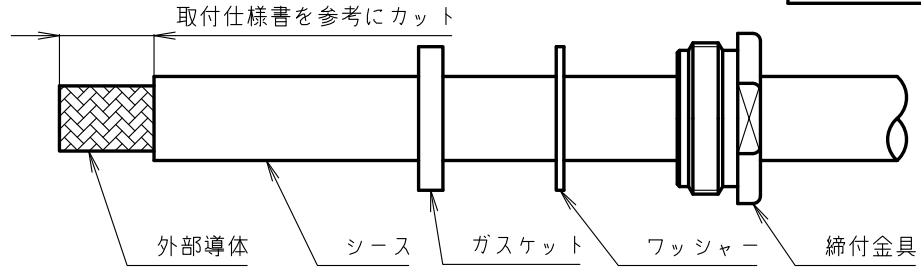


② フレア工具A側を使用し、ケーブルのシースと外部導体の間の隙間を広げる。

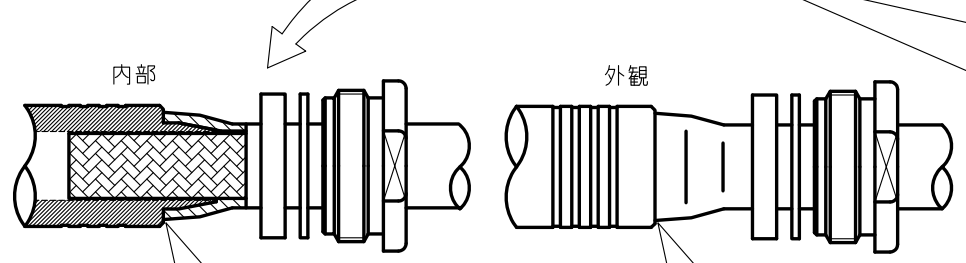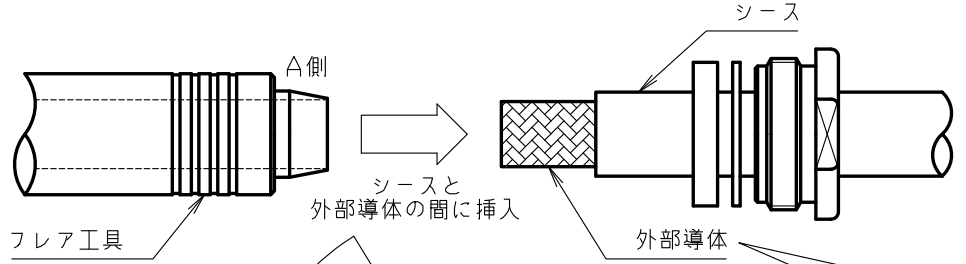

シースの切り口が工具A側の突き当てに当たるまで工具を挿入します。手に力を込める作業になりますので、怪我などにご注意下さい。

③ フレア工具A側をケーブルから取外し、クランプを挿入します。

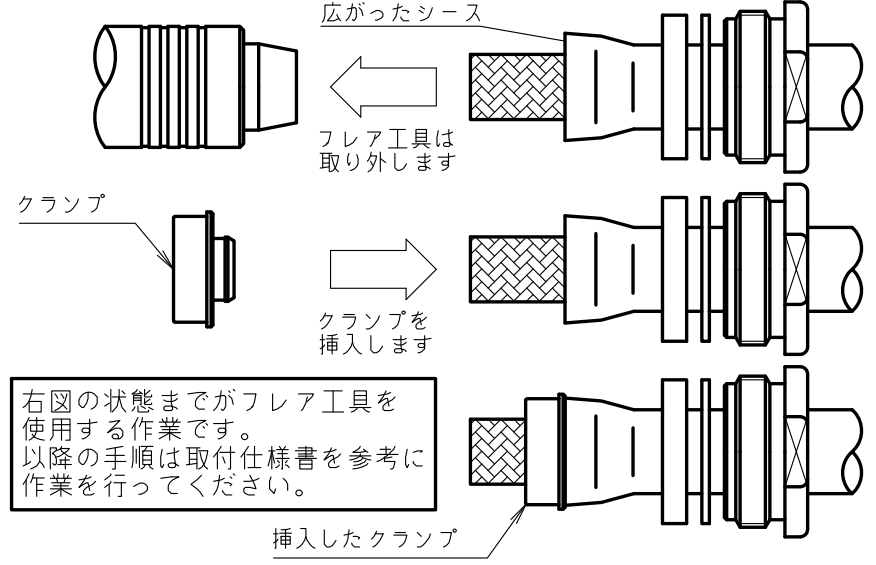

右図の状態までがフレア工具を使用する作業です。以降の手順は取付仕様書を参考に作業を行ってください。

外部導体が広がってしまい、フレア工具A側が入りにくい場合はB側を使用し外部導体先端を押付け、先端をつぼめると、A側が入りやすくなります。

