
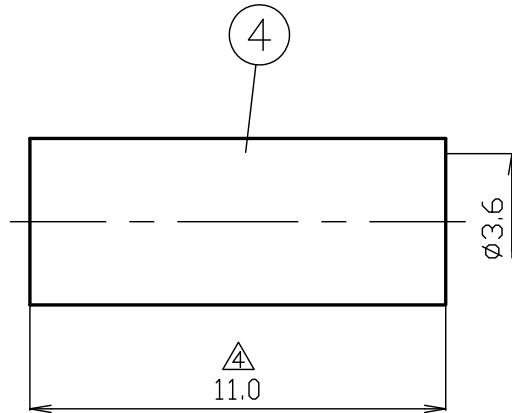
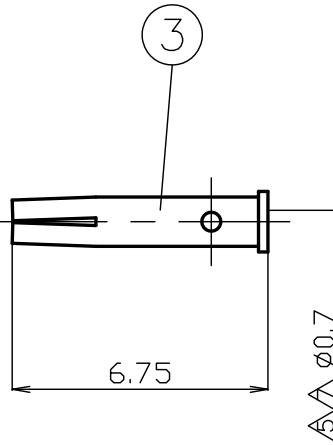


| 番号 | 変更・記事 | 日付 | 確認 |
|----|--------------------------|------------|-----|
| △1 | 社名変更 | 2012.01.05 | 済 |
| △2 | 外観図面化 | 2016.07.05 | 済 |
| △3 | RoHS表記 追記 | 2016.07.05 | 済 |
| △4 | 圧着スリーブ寸法変更 「8.5」→「11.0」 | 2016.07.05 | 済 |
| △5 | 中心コンタクト寸法追記 | 2016.07.05 | 済 |
| △6 | シェル寸法変更「Φ1.7」→「Φ1.8」 | 2024.03.28 | (未) |
| △7 | 中心コンタクト寸法変更「Φ0.6」→「Φ0.7」 | 2024.03.28 | (未) |

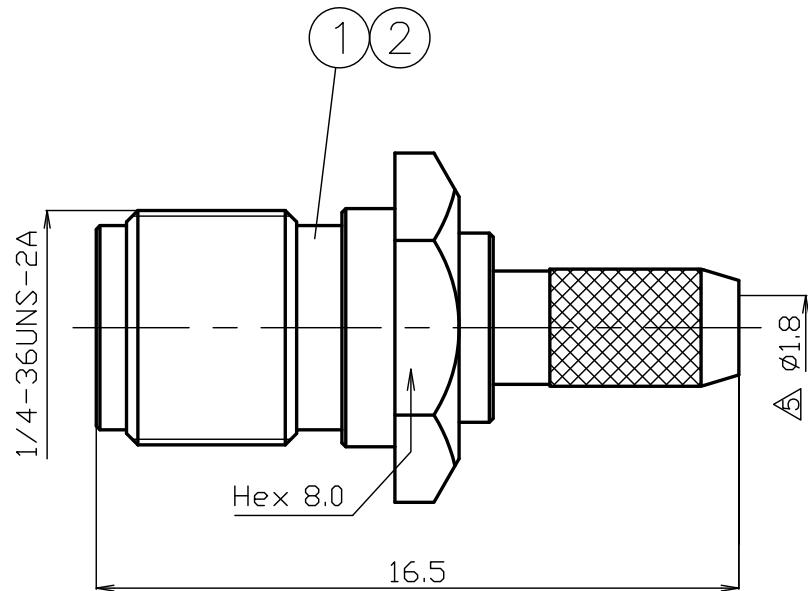

3

RoHS Compliant Cd ≤75ppm
REMARKS BRASS: Cd ≤ 75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

■品名：SMAJ-1.5WA(Pa)

■図番：S-1121722

■定格

参考規格：JEITA RC-5234

定格電圧：AC 250V

定格周波数：3GHz

公称インピーダンス：50Ω

使用温度範囲：-40°C～+85°C

使用湿度範囲：95%RH以下（結露無きこと）

■構造形状：図面に記載された内容に適合していること

■電気的特性

| 項目 | 条件／規格 | 備考 |
|------|--------------------------------|----|
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて5000MΩ以上 | |
| 耐電圧 | AC 750Vを1分間印加して異常のないこと | |
| 接触抵抗 | 内部導体間：3.0mΩ以下 外部導体間：4.0mΩ以下 | |

■機械的特性

| 項目 | 条件／規格 | 備考 |
|------------|-----------------------|-------------------|
| 互換性 | 異常なく結合すること | 規格に準ずるコネクタと結合したとき |
| ケーブル引張強度 | 49N以上 | 軸方向引張力 |
| 結合部接続強度 | 180Nを加えたときねじ部に異常のないこと | 軸方向引張力 |
| 雌コンタクトの保持力 | 0.28N以上 | 規格のピンゲージにて |

■その他

| 項目 | 条件／規格 | 備考 |
|--------|----------|----|
| 適合ケーブル | 1.5D-QEW | |
| | | |

■変更履歴

| No. | 日付 | 変更履歴 |
|-----|-----------|--|
| 1 | 2012/1/5 | 社名変更 |
| 2 | 2024/3/27 | 品名変更「SMAJ-1.5WA→SMAJ-1.5WA(Pa)」 |
| 3 | 2024/3/27 | 定格電圧・使用温度範囲・使用湿度範囲・接触抵抗「外部導体間」・ 適合ケーブル 追記 |
| 4 | 2024/8/16 | 書式変更による仕様書番号削除、ケーブル引張強度変更「59N→49N」 |


| | 日付 | 担当者 |
|----|-----------|-------|
| 作成 | 2024/8/16 | 渡邊（直） |
| 検印 | 2024/8/16 | 檜澤 |
| 承認 | 2024/8/16 | 山本 |
| 確認 | 2024/8/16 | 三村 |

SMAJ-1.5WA(Pa) 取付仕様書

図番
J-1121722



| 製図 | 検図 | 承認 | 確認 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 渡邊 '24.08.16 直弘 | 檜 '24.08.16 澤 | 山 '24.08.16 本 | 三 '24.08.16 村 |
| | | | |

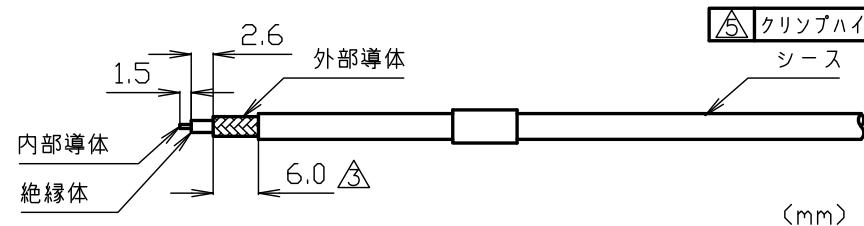

適合ケーブル

1.5D-QEW △

部品構成



シェル




中心コンタクト



圧着スリーブ

専用圧着工具
TA-17
(本体表示: 50-0203)

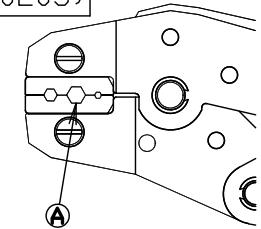

| 番号 | 変更・記事 | 日付 | 確認 |
|----|----------------|------------|-----|
| 1 | 社名変更 | 2012.01.05 | (本) |
| △ | 適合ケーブル追記 | 2013.02.20 | (本) |
| △ | 5.6 → 6.0 寸法変更 | 2013.02.20 | (本) |
| 4 | クリンプハイト追記 | 2024.03.27 | (本) |

① 同軸ケーブルへ圧着スリーブを通して、シースを図中の寸法で切りとる。




② 中心コンタクトを内部導体に装着して、ハンダ付けをする。

注意 1.ハンダが盛り上がらないこと

2.中心コンタクトと絶縁体の間に隙間がないこと

ハンダ付け後、中心コンタクトを引っ張り抜けないかを確認すること。


③ シェルを同軸ケーブルの絶縁体と外部導体の間に挿入する。

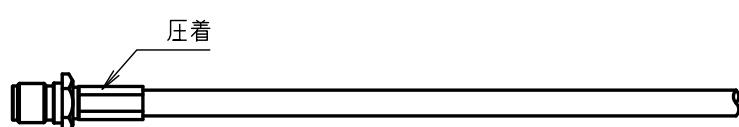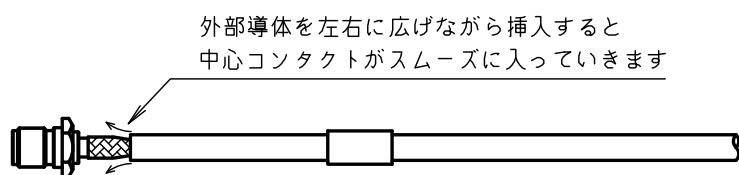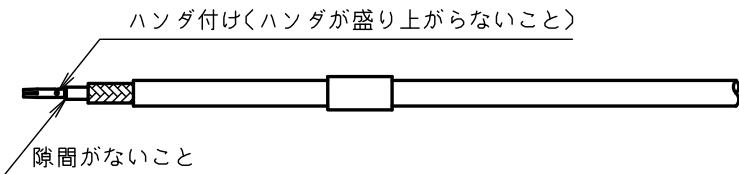

④ 装着が終わったら、圧着スリーブを図の位置まで上げて圧着工具のA部で圧着して作業を終了する。

この時、図中の位置で寸法を測定し、クリンプハイトにより工具の強度調整用ダイヤルを設定して下さい。

④△ 測定位置でのクリンプハイト3.85~3.94mm

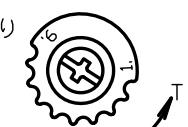

强度調節ダイヤル

GKQM-15